STRAIN AMPLIFIER GTSA-16

목차

.....

- 1. 시스템 구성 및 결선법
- 2. 작동 순서
- 3. 센서 설정
- 4. 영점 설정
- 5. 화면 Display 설정
- 6. Hold 설정
- 7. 4 Gage 인가 전압 설정
- 8. Strain 범위 설정
- 9. D/A Offset 교정
- 10. D/A Span 교정
- 11. Data Save
- 12. Data 관리

.....

1. 시스템 구성 및 결선법

- 전면부



- 후면부



- 결선법 (5pin 과 7pin TAJIMI 동일합니다.)



- 스트레인게이지 : 3선식 연결

- 4Gage : 로드셀 , 변위센서 , 압력센서 , 가속도 , 토크 등 브릿지식 센서는 EXC+,SIG+,EXC-,SIG-,GND(실드선) 를 연결합니다.

2.작동 순석

- 가. 센서를 연결한 상태에서, 측정기 전원을 On 합니다.
- 나. 아래의 측정화면이 나타납니다.
- 다. 채널 별로 측정값(하중,변위,스트레인,압력 등)과 출력 전압값 동시에 표시 됩니다.
- 센서 설정에서 센서 타입을 변경 가능 합니다. [3. 센서 설정 참조]
- 2채널 , 6채널 , 8채널 , 16채널 표시 가능 합니다. [화면 Display 설정 참조]
- Hold 기능으로 현재 값 정지 [Stop], Max 값 표시 [Max] 으로 표시 할수 있습니다.
- 라. 측정 Data 저장 (저장필요시)
- 마. 저장된 Data 를 PC에서 확인 합니다.

측정 화면

2014/11/04 15:40:1	12					Data	
CH 1	-10.000	(v)	CH 4		-10	.000	(v)
	0	(mm)				0	(mm)
СН 2	-10.000	(v)	CH 5		-10	.000	(v)
	0	(uSt)				0	(mm)
СН 3	-10.000	(v)	CH 6		-10	.000	(v)
	0	(mm)				0	(mm)
Save Start	Display set	z	его	SETU	Р	Ho	old

3. 센서 설정

가. 센서 설정 진입 방법 (2가지 방법이 있습니다.)

A. 측정 화면에서 채널 Click 으로 센서 설정 화면 으로 이동 합니다.

B. 측정 화면 - [SETUP] - [SENSOR SETUP] Click 으로 [SETUP VIEW] 이동 합니다.

- 수정할 채널 선택 합니다.



- B -

나. 센서 설정 화면

CH Num.	CH 4	CAPACITY	
STATUS	On	R.O(mv/v)	
MODE	Measure	G.F	2
SENSOR	1 Gage 120	Span	100
Unit	uSt		
Dec.Point	00000		
Filter	10Hz		
확인			

CH Num., STATUS, MODE, SENSOR Type, Unit, Dec.Point, Filter CAPACITY, R.O, G.F, Span 을 변경 할수 있습니다.

- Span 값설정으로 10V 출력값을 결정 (D/A)
- D/A 응답성 10kHz

다. 센서 설정 변경

CH Num.	CH 4	SENSOR Select
		■ 1 Gage 120
STATUS	On	0 1 Gage 350
MODE	Measure	O 2 Gage O 4 Gage(Strain)
SENSOR	1 Gage 120	○ 4 Gage(Sensor) ○ Pot.
Unit	uSt	O Volt
Dec.Point	00000	
Filter	10Hz	
확인		

[CH Num., STATUS, MODE, SENSOR Type, Unit, Dec.Point, Filter] - Click 우측 창 선택으로 변경이 가능 합니다.

MODE: Measure은 영점을 적용하고, Direct는 영점을 적용하지않습니다.



[CAPACITY , R.O , G.F , Span] - Click 입력창 으로 설정 값 변경 가능 합니다.

4. 영점 설정

2014/11/04 15:40:1	.2				Data	
СН 1	-10.000	(v)	CH 4	-1	0.000	(v)
	0	(mm)			0	(mm)
СН 2	-10.000	(v)	CH 5	-1	0.000	(v)
	0	(uSt)			0	(mm)
СН 3	-10.000	(v)	CH 6	-1	.0.000	(v)
	0	(mm)			0	(mm)
Save Start	Display set	Z	ero	SETUP	Н	old

[Zero] - Click 으로 영점을 잡을수 있습니다.

가. 영점 방법 설정

SENSOR SETUP			SETUP	
SYSTEM SETUP		Main Text	Sensor	○ Out Volt
SETUP	•	Auto Zero	● All Zero	• Chan. Zero
OFFSET CAL		Zero	○ Save On	Save Off
		Hold	Stop	○ Max
SPAN CAL		Save Interval	1	(sec)
EXIT		l	ок	

- 측정 화면 [SETUP] [SETUP] Click 으로 SETUP 화면 으로 이동 합니다.
 - Auto Zero 영점 잡는 방법을 설정 합니다.
 - All Zero 전체 영점을 잡습니다.
 - Chan. Zero 개별 영점을 잡을수 있습니다.

- Zero - 영점 저장을 설정 합니다.

- Save On 영점을 저장 함으로서 영점을 유지 합니다. [전원 On 시 Data 영점 유지]
- Save Off 영점을 저장 하지 않습니다. [전원 On 시 Data 영점 제거]

A. [All Zero]

2014/11/04 15:40:1	12				Data	
CH 1	-10.000	(v)	CH 4	-	10.000	(v)
	0	(mm)			0	(mm)
CH 2	-10.000	(v)	CH 5	-	10.000	(v)
	0	(uSt)			0	(mm)
СН 3	-10.000	(v)	CH 6	-	10.000	(v)
	0	(mm)			0	(mm)
Save Start	Display set	Z	ero	SETUP	Но	old

- [Zero] Click 으로 전체 영점을 잡습니다.

B. [Chan. Zero]

AUTO ZERO CH							
☑ CH 1	■ CH 5	■ CH 9	■ CH 13				
☑ CH 2	■ CH 6	■ CH 10	■ CH 14				
■ CH 3	■ CH 7	■ CH 11	■ CH 15				
■ CH 4	■ CH 8	■ CH 12	■ CH 16				
All Check	All No Check	Cancel	ОК				

- [Zero] Click 으로 영점 잡을 채널을 선택 할수 있습니다.

- [All Check] Click 으로 전체 선택 합니다.
- [All No Check] Click 으로 전체 선택 해제 합니다.
- [Cancel] 개별 영점을 취소 합니다.
- [Ok] 선택된 채널 영점 을 잡습니다.

5. 학면 Display 설정

가. 화면 Display 설정

2014/11/04 15:40:	12			Data
CH 1	-10.000 (v)	CH 4	-1	.0.000 (v)
	0 ("	ım)		0 (mm)
СН 2	-10.000 (v)	СН 5	-1	.0.000 (v)
	0 (u	St)		0 (mm)
СН 3	-10.000 (v)	СН 6	-1	.0.000 (v)
	0 ("	ım)		0 (mm)
Save Start	Display set	Zero	SETUP	Hold

- [Display Set] Click 으로 Display 설정 으로 이동 합니다.



- 2CH , 4CH , 6CH , 8CH , 16CH 화면 표시 합니다.

나. 표시 채널 선택방법

A. [Display Set] Click 으로 Display 설정 으로 이동 합니다.

- B, [No.1 ~ No.16] 중 변경할 채널 선택 합니다.
- C. 선택할 채널을 Click 합니다.
- D. 채널 변경 확인 합니다.

ex) [No.1 CH1] 로 설정 된것을 CH4 로 변경 방법



1). [No.1] - CH1 Click 합니다.

Display								
● CH 1	O CH 5	O CH 9	O CH 13					
O CH 2	O CH 6	O CH 10	O CH 14					
O CH 3	O CH 7	O CH 11	O CH 15					
0 CH 4	O CH 8	O CH 12	O CH 16					

2) 변경할 채널을 선택 합이다. [CH4] Click

	Display								
O 2 CH	O 4 CH	● 6 CH	O 8 CH	O 16 CH					
No.1 CH 4	No.5	СН 5							
No.2 CH 2	No.6	CH 6							
No.3 CH 3									
No.4 CH 4									
				Exit					

3). [No.1] - CH4 로 변경 확인 합니다.

2014/11/05 11:04:27					Data		
СН 4	-10.000	(v)	CH 4	-1	0.000	(v)	
	0	(mm)			0	(mm)	
СН 2	-10.000	(v)	CH 5	-1	0.000	(v)	
	0	(uSt)			0	(mm)	
СН 3	-10.000	(v)	CH 6	-1	0.000	(v)	
	0	(mm)			0	(mm)	
Save Start	Display set	Z	ero	SETUP	Н	bld	

6. Hold 설정 (STOP 값 표시, MAX 값 표시)

2014/11/04 15:40:	12				Data	
CH 1	-10.000	(v)	CH 4		-10.000	(v)
	0	(mm)			0	(mm)
СН 2	-10.000	(v)	CH 5		-10.000	(v)
	0	(uSt)			0	(mm)
СН 3	-10.000	(v)	CH 6		-10.000	(v)
	0	(mm)			0	(mm)
Save Start	Display set	Z	его	SETU		old

[Hold] - Click 으로 Hold 기능을 사용 합니다, [STOP, MAX]

가. Hold 설정 방법

SENSOR SETUP		SETUP	
SYSTEM SETUP	Main Text	Sensor	○ Out Volt
SETUP	Auto Zero	● All Zero	○ Chan. Zero
OEESET CAL	Zero	○ Save On	● Save Off
	Hold	Stop	○ Max
SPAN CAL	Save Interval	1	(sec)
EXIT	l	ок	

- 측정 화면 - [SETUP] - [SETUP] Click 으로 SETUP 화면 으로 이동 합니다.

- [Hold] 홀드 종류를 선택 합니다. [Stop , Max]
 - [Stop] Hold 시 현제 화면을 정지 합니다.
 - [Max] Hold 시 측정 Data Max 값을 표시 합니다.

낙. Hold 방법

1). Stop

2014/11/04 15:40:4	48				Data	
СН 1	-10.000 0	(¥) (mm)	СН 9		-10.000 0	(v) (mm)
CH 2	-10.000 0	(v) (uSt)	CH 10		-10.000 0	(v) (mm)
СН З	-10.000 0	(v) (mm)	CH 11		-10.000 0	(v) (mm)
CH 4	-10.000 O	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(v) (mm)
СН 5	-10.000 O	(v) (mm)	CH 13		-10.000 O	(v) (mm)
CH 6	-10.000 O	(¥) (mm)	CH 14		-10.000 O	(v) (mm)
СН 7	-10.000 O	(¥) (mm)	CH 15		-10.000 O	(v) (mm)
СН 8	-10.000 0	(¥) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Start	Display set	Z	lero.	SETL	IP Ho	bld

2014/11/04 15:49:	29				Data	
СН 1	-10.000 0	(¥) (mm)	CH 9		-10.000 0	(¥) (mm)
CH 2	-10.000 0	(v) (uSt)	CH 10		-10.000 O	(¥) (mm)
сн з	-10.000 0	(v) (mm)	CH 11		-10.000 0	(¥) (mm)
CH 4	-10.000 0	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(¥) (mm)
СН 5	-10.000 0	(v) (mm)	CH 13		-10.000 O	(¥) (mm)
СН 6	-10.000 0	(v) (mm)	CH 14		-10.000 O	(¥) (mm)
СН 7	-10.000 0	(¥) (mm)	CH 15		-10.000 O	(¥) (mm)
СН 8	-10.000 0	(¥) (mm)	CH 16		-10.000 O	(¥) (mm)
Save Start	Display set	z	ero	SETUP	• ST	OP

- Hold 시 Hold -- > STOP 으로 변경

- 화면 Data 값 정지

2) Max

2014/11/04 15:40:4	48				Data	
СН 1	-10.000 0	(v) (mm)	СН 9		-10.000 0	(¥) (mm)
CH 2	-10.000 0	(v) (uSt)	CH 10		-10.000 0	(v) (mm)
СН З	-10.000 0	(v) (mm)	CH 11		-10.000 0	(v) (mm)
CH 4	-10.000 O	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(v) (mm)
СН 5	-10.000 0	(v) (mm)	СН 13		-10.000 0	(v) (mm)
CH 6	-10.000 O	(v) (mm)	CH 14		-10.000 0	(v) (mm)
СН 7	-10.000 0	(v) (mm)	СН 15		-10.000 0	(v) (mm)
СН 8	-10.000 0	(v) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Start	Display set	Z	'ero	SETL	ір (н	old

2014/11/04 15:49:	59				Data	
СН 1	-10.000 0	(v) (mm)	СН 9		-10.000 O	(v) (mm)
CH 2	-10.000 0	(v) (uSt)	СН 10		-10.000 0	(v) (mm)
сн з	-10.000 O	(v) (mm)	СН 11		-10.000 0	(¥) (mm)
CH 4	-10.000 0	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(¥) (mm)
CH 5	-10.000 0	(¥) (mm)	CH 13		-10.000 0	(v) (mm)
CH 6	-10.000 O	(v) (mm)	CH 14		-10.000 0	(v) (mm)
CH 7	-10.000 O	(v) (mm)	CH 15		-10.000 0	(v) (mm)
СН 8	-10.000 O	(v) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Start	Display set	z	ero	SETU	Р (М/	АХ

- Hold 시 Hold -- > Max 으로 변경

- Data 값 Max 값으로 표시

7. 4 Gage 인가 전압 설정

SENSOR SETUP	SYSTEM SETUP
SYSTEM SETUP	4 Gage (Sensor) EXC VOLT
SETUP	● 2V ○ 5V ○ 10V
OFFSET CAL	Strain Range ±10,000 (ust) 🔹
SPAN CAL	Program End
EXIT	ОК

- 측정 화면 [SETUP] [SYSTEM SETUP] Click 으로 SYSTEM SETUP 화면 으로 이동 합니다.
- [4 Gage (Sensor) EXC VOLT] 센서 설정이 4 Gage Sensor 일경우 인가 접압을 설정 합니다.
 - 2V , 5V , 10 V 로 설정 가능 합니다.
 - 측정기 증폭비는 1000배입니다. 4Gage 센서는 Rated Output (R.O)이 여러 가지입니다. (0.5mv/v ~ 5mv/v 등)

센서 Full Range를 측정하려면 아래와 같이 설정합니다.

- R.O 1mv/v 이하의 경우는 인가전압을 10V로 선택 (10mv(1*10) * 1000배 => 10V)
- R.O 2mv/v 이하의 경우는 인가전압을 5V로 선택 (10mv(2*5) * 1000배 => 10V)
- R.O 5mv/v 이하의 경우는 인가전압을 2V로 선택 (10mv(5*2) * 1000배 => 10V)

8. Strain 범위 설정



- 측정 화면 - [SETUP] - [SYSTEM SETUP] Click 으로 SYSTEM SETUP 화면 으로 이동 합니다.

- [Strain Range] Strain Range 범위 설정을 합니다.
- ± 10,000 (ust) , ± 100,000 (ust) , ± 1,000,000 (ust) 로 범위 설정이 가능 합니다.

9. D/A Offset 교정 (출하시 교정)

SENSOR SETUP	OFFSET CAL
SYSTEM SETUP	 ● сн 1 ○ сн 9 ○ сн 2 ○ сн 10
SETUP	O CH 3 O CH 11 Adjust B 0.002 +
OFFSET CAL	О CH 4 О CH 12 О CH 5 О CH 13 ОЛТРИТ
SPAN CAL	
EXIT	О CH 8 O CH 16 EXIT

- 측정 화면 - [SETUP] - [OFFSET CAL] Click 으로 OFFSET CAL 화면 으로 이동 합니다.
 - Span cal 화면에 들어오면 Analog Output에 OVolt 출력됩니다.
 외부 A/D 보드에서 측정되는값을 설정하면 자동 교정됩니다.

10. D/A SPAN 교정 (출하시 교정)

SENSOR SETUP	SPAN CAL
SYSTEM SETUP	● CH 1 О CH 9 О CH 2 О CH 10
SETUP	O CH 3 O CH 11 SPAN - 4.995 +
OFFSET CAL	О CH 4 О CH 12 О CH 5 О CH 13 ОЛТРИТ
SPAN CAL	О CH 6 О CH 14 О CH 7 О CH 15
EXIT	O CH 8 O CH 16

- Span cal 화면에 들어오면 Analog Output에 5Volt 출력됩니다. 외부 A/D 보드에서 측정되는값을 설정하면 자동 교정됩니다.

11. Data Save

가. Data 저장 간격 설정



- 측정 화면 [SETUP] [SETUP] Click 으로 SETUP 화면 으로 이동 합니다.
- [Save Interval] 저장 간격을 초 단위로 설정 합니다. (최소 0.5초)
- 시간 설정 Click 으로 저장 간격을 설정 할수 있습니다.

Save Interval(sec)						
1	2	3	0	•		
4	5	6	-	<		
7	8	9	ESC	ENTER		

- 입력창 에서 저장 간격을 입력 합니다.

나. Save Start - 저장 시작

2014/11/04 15:40:48	3				Data	
СН 1	-10.000 0	(v) (mm)	СН 9		-10.000 0	(v) (mm)
CH 2	-10.000 0	(v) (uSt)	CH 10		-10.000 0	(v) (mm)
СН З	-10.000 0	(v) (mm)	CH 11		-10.000 0	(v) (mm)
CH 4	-10.000 0	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(v) (mm)
СН 5	-10.000 0	(v) (mm)	CH 13		-10.000 0	(v) (mm)
CH 6	-10.000 0	(v) (mm)	CH 14		-10.000 0	(v) (mm)
CH 7	-10.000 0	(v) (mm)	CH 15		-10.000 0	(v) (mm)
СН 8	-10.000 0	(v) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Start	Display set	Z	iero	SETU	IP H	old

[Save Start] Click - 저장 On/Off 창이 표시 됩니다.



[Yes] - Data 저장을 시작 합니다. [No] - Data 저장을 취소 합니다. - 저장중 화면

Time : 00:00:08	File Name :	2014-11	-04_15-46-	17.csv Interval	: 1 (s) Cour	nt : 9
СН 1	-10.000 0	(v) (mm)	СН 9		-10.000 0	(v) (mm)
СН 2	-10.000 0	(v) (uSt)	СН 10		-10.000 0	(v) (mm)
СН З	-10.000 0	(v) (mm)	СН 11		-10.000 0	(v) (mm)
CH 4	-10.000 O	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(v) (mm)
СН 5	-10.000 0	(v) (mm)	СН 13		-10.000 0	(v) (mm)
СН 6	-10.000 0	(v) (mm)	CH 14		-10.000 0	(v) (mm)
СН 7	-10.000 0	(v) (mm)	СН 15		-10.000 0	(v) (mm)
СН 8	-10.000 0	(v) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Stop	Display set	Z	его	SETUP	Но	ld

저장 시작 시 경과시간 , File Name , 저장 간격 이 표시 됩니다. [Save Start] --> [Save Stop] 변경

다. Save Stop - 저장 중지

[Save Stop] Click - 저장 On/Off 창이 표시 됩니다.

Time : 00:00:24	File Name :	2014-11-	04_15-46-:	17.csv Inter	val : 1 (s) Cou	nt : 25
СН 1	-10.000 0	(v) (mm)	СН 9		-10.000 0	(v) (mm)
сн 2 Test S	start On/Off				0 0	(v) (mm)
сн з					0	(¥) (mm)
СН 4					0 0	(¥) (mm)
СН 5					10 0	(v) (mm)
СН 6	Yes	1	r	40	0	(¥) (mm)
СН 7					10 0	(v) (mm)
СН 8	-10.000 0	(v) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Stop	Display set	Z	ero	SETU	PH	old

[Yes] - Save Stop 합니다.

[No] - Save Stop 을 취소 합니다.

12. Data 관리

2014/11/04 15:40:4	48			\leq	Data	
СН 1	-10.000 0	(v) (mm)	СН 9		-10.000 0	(v) (mm)
СН 2	-10.000 0	(v) (uSt)	СН 10		-10.000 0	(v) (mm)
СН 3	-10.000 0	(v) (mm)	CH 11		-10.000 0	(v) (mm)
CH 4	-10.000 0	(v) (mm)	CH 12		-10.000 0	(v) (mm)
СН 5	-10.000 0	(v) (mm)	CH 13		-10.000 0	(v) (mm)
CH 6	-10.000 0	(v) (mm)	CH 14		-10.000 0	(v) (mm)
CH 7	-10.000 0	(v) (mm)	CH 15		-10.000 0	(v) (mm)
СН 8	-10.000 0	(v) (mm)	CH 16		-10.000 0	(v) (mm)
Save Start	Display set	z	его	SETUP	Но	ld

화면 우측 상단 [Data] Click - 저장 Data 관리 로 이동 합니다.

My Data		USB Data			
File N	lame	Size (byte)			
2014-01-04_11	-00-56.csv	6,47	6,475		
Remaining storage memory		15,922,561,024 (byte)			
Сору	All Copy	Delete	Exit		

[My Data] - 내부 메모리 저장 Data 를 표시 합니다.

[USB Data] - USB Data 폴더를 표시 합니다. (메모리스틱을 연결한 상태)

[Copy] - 선택된 파일을 USB의 Data 폴더 에 저장 합니다. [All Copy] - 내부 메모리 파일을 USB의 Data 폴더 에 모두 저장 합니다. [Delete] - 선택된 파일을 삭제 합니다. [Exit] - Data 관리를 종료 합니다.